




STEYR maatalouskone mallisarja 80

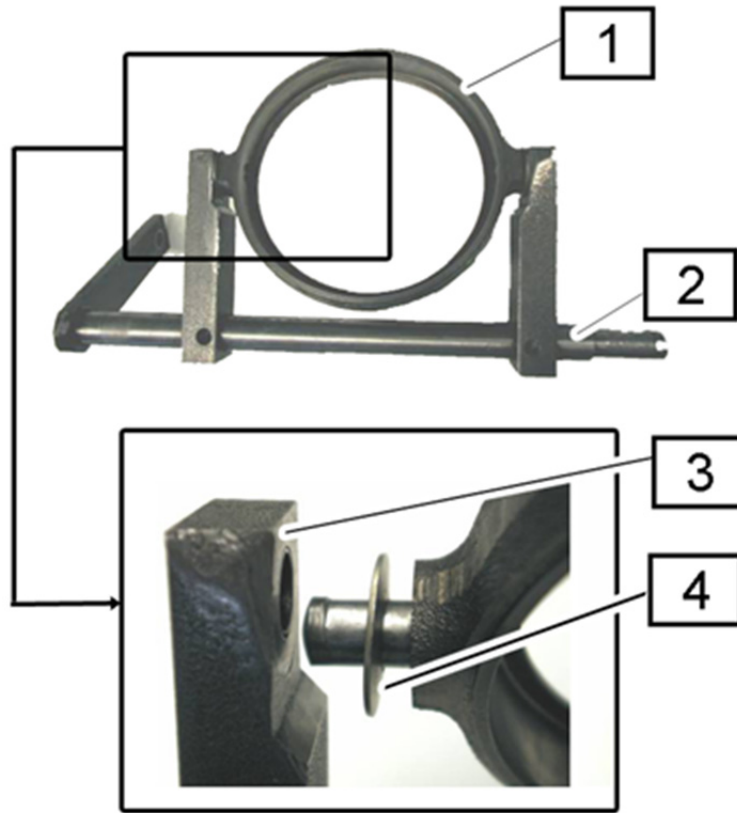

Kuva 1: Ulosottoakselin kytkin ei irrota – aiheuttaa melua

- | | | | |
|---|--------------|---|------------------|
| 1 | Tuki | 3 | Vipu sekä pultti |
| 2 | Liitosakseli | 4 | Jousilevy |

ILMOITUS

Laakereiden, pulttien, vipujen ja akseleiden kuluminen aiheuttaa ulosottoakselin kytkimen irrotuskytkimen kallistumisen ja kaatumisen. Puristuslevyn epätasainen nosto aiheuttaa melua, irrotusvaikeuksia sekä pahimmassa tapauksessa tuen (1) rikkoutumisen.

Kyttimeen ja kytkimen ympäristöön voi sen seurauksena tulla vaurioita.

Tarkasta koko irrotusjärjestelmän toiminto, kulkevuus ja kuluneisuus aina kytkintä vaihdettaessa.

Jos irrotuskytkin kaatuu itsestään tukivipua käytettäessä, on kyseessä kuluma. Vaihda tässä tapauksessa vähintään seuraavat osat:

- Tuki (1)
- Liitosakseli haarukalla ja jännitetappi (2)
- Vipu sekä pultti (3)
- Jousilevy (4) normiosa

Tarkasta joka tapauksessa myös kaikki muut kytkimen käyttöön liittyvät rakenneosat ja vaihda kuluneet tai vialliset osat.



www.zf.com/serviceinformation