



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Undtagen: Geartype MTX75

Vare.-nr. 3100 025 001

På de nævnte modeller kan følgende fejl forekomme:

- Bankende lyde fra koblingslejet
- Tung nedtrædning af kobling

Mulig årsag:

Koblingslejets plastkabinet har arbejdet sig ind i styrebøsningen af aluminium.

→ Anvend kit reparare 3100 025 001.

BEMÆRK

Udrykkerlejet passer ikke mere gennem den store diameter på styrebøsningen af stål.
→ Monter udrykkerlejet med en passende diameter.

Montering af styrebøsning

1. Læg egnet værktøj omkring styrebøsningen.
2. Skub styrebøsningen af stål på styrebøsningen af aluminium.

BEMÆRK

Fra 02.1995 anvender Ford styrebøsninger af stål i deres serieproduktion og ved eftersyn af gearkasser (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation