



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Poikkeus: vaihteistotyyppi MTX75

Tuotenumero 3100 025 001

Mainituissa autoissa voi esiintyä seuraavia vikoja:

- Irrotinlaakerin kolina
- Kytkimen käyttö raskastoimista

Mahdolliset syyt:

Irrotinlaakerin muovikotelo on leikannut alumiiniseen ohjainholkkiin.

→ Käytä Korjaussarja 3100 025 001.

OHJE



Teräksisen ohjainholkin suuremman halkaisijan vuoksi irrotinlaakeri ei enää sovi.
→ Asenna irrotinlaakeri, jonka halkaisija on sopiva.

Ohjainholkin asennus

1. Aseta sopiva työkalu ohjainholkin nokkaan.
2. Paina teräksinen ohjainholkki alumiinisen ohjainholkin päälle.

OHJE



Helmikuusta 1995 lähtien Ford käyttää teräksistä ohjainholkkia sarjatuotannossa ja vaihteistojen vaihdossa (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation