



**Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)**

**Iznimka: tip mjenjača MTX75**

**Br. art. 3100 025 001**

Kod prethodno navedenih vozila mogu se javiti sljedeći kvarovi:

- kuckanje u potisnom ležaju spojke
- otežano pritiskanje spojke

Mogući uzroci:

Plastično kućište potisnog ležaja uvuklo se u aluminijski vodeći tuljac.

➔ Upotrijebite Br. art 3100 025 001.

#### **NAPOMENA**



Potisni ležaj više neće odgovarati zbog većeg promjera čeličnog vodećeg tuljca. ➔ Montirajte potisni ležaj odgovarajućeg promjera.

Montaža vodećeg tuljca

1. Postavite odgovarajući alat na objumicu vodećeg tuljca.
2. Nataknite čelični vodeći tuljac na aluminijski vodeći tuljac.

#### **NAPOMENA**



Od veljače 1995. Ford upotrebljava čelični vodeći tuljac u serijskoj proizvodnji i pri reviziji mjenjača (95WT 7F 096-AA ➔).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)