



**Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)**

**Uitzondering: transmissietype MTX75**

**Art.nr. 3100 025 001**

Bij de genoemde voertuigen kunnen zich de volgende gebreken voordoen:

- Kloggeluiden van de ontkoppelaar
- Stroeve koppelingsbediening

Mogelijke oorzaak:

Het kunststof huis van de ontkoppelaar is in de geleidehuls van aluminium vast gaan zitten.

→ Gebruik reparatieset 3100 025 001.

#### **AANWIJZING**



Door de grotere diameter van de stalen geleidehuls past de ontkoppelaar niet meer.  
→ Monteer een ontkoppelaar met de juiste diameter.

Montage van de geleidehuls

1. Leg geschikt gereedschap tegen de kraag van de geleidehuls aan.
2. Drijf de stalen geleidehuls op de geleidehuls van aluminium.

#### **AANWIJZING**



Sinds 02/1995 maakt Ford gebruik van een stalen geleidehuls in de serieproductie en bij de bewerking van transmissies (95WT 7F 096-AA →).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)