



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Unntak: girtype MTX75

Art.nr. 3100 025 001

Ved kjøretøyene som nevnes kan det oppstå følgende defekter:

- Bankelyder til utløserlageret
- Betjening av clutchen er tungvindt

Mulig årsak:

Kunststoffhuset til utløserlageret har festet seg i styrerøret av aluminium.

→ Bruk reparasjonssett 3100 025 001.

MERKNAD



På grunn av den større diameteren til styrerøret av stål passer utløseren ikke lenger.
→ Monter en utløser med egnet diameter.

Montering av styrerøret

1. Sett på egnet verktøy på anslaget til styrerøret.
2. Driv styrerøret av stål på styrerøret av aluminium.

MERKNAD



Siden februar 1995 bruker Ford et styrerør av stål i serieproduksjonen og overhaling av gir (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation