



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Exceção: caixa de velocidades tipo MTX75

N.º de art. 3100 025 001

Nos veículos supra mencionados podem surgir os seguintes defeitos:

- Ruídos de pancadas do dispositivo de desembraiagem
- Dificuldade no accionamento da embraiagem

Causa possível:

A caixa em plástico do dispositivo de desembraiagem introduziu-se no casquilho de guia em alumínio.

→ Utilizar o kit de reparação 3100 025 001.



NOTA

Devido ao maior diâmetro do casquilho de guia em aço, o dispositivo de desembraiagem já não se encaixa.
→ Instalar um dispositivo de desembraiagem com diâmetro adequado.

Montagem do casquilho de guia

1. Colocar uma ferramenta adequada no colar do casquilho de guia.
2. Instalar o casquilho de guia em aço sobre o casquilho de guia em alumínio.



NOTA

Desde 02.1995 a Ford usa um casquilho de guia em aço na produção em série e na rectificação de caixa de velocidades (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation