



**Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)**

**Undantag: växeltyp MTX75**

**Art.-nr. 3100 025 001**

För de angivna fordonen kan följande defekter förekomma:

- Knackande ljud från urkopplingslagret
- Kopplingsanvändningen går trögt

Möjlig orsak:

Urkopplingslagrets plasthölje har arbetat sig in i styrhylsan av aluminium.

➔ Använd reparationssats 3100 025 001.

#### **HÄNVISNING**



Styrhylsan av stål har större diameter och kopplingsreglaget passar inte längre.  
➔ Montera kopplingsreglage med passande diameter.

Montering av styrhylsan

1. Lägg an ett lämpligt verktyg på styrhylsans ansats.
2. Driv styrhylsan av stål på styrhylsan av aluminium.

#### **HÄNVISNING**



Sedan 02.1995 använder Ford en styrhylsa av stål i serietillverkningen och vid omarbetningen av växlar (95WT 7F 096-AA ➔).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)