



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Izjema: tip menjalnika MTX75

Št. art. 3100 025 001

Pri navedenih vozilih lahko pride do naslednjih okvar:

- hrup zaradi udarjanja potisnega ležaja sklopke
- oteženo pritiskanje na sklopko

Morebiten vzrok:

Plastično ohišje potisnega ležaja se je zažrlo v vodilno pušo iz aluminija.

→ Uporabite Št. art. 3100 025 001.

NAPOTEK



Zaradi večjega premera vodilne puše iz jekla potisni ležaj ni več primeren.

→ Montirajte potisni ležaj s primernim premerom.

Montaža vodilne puše

1. Na obroč vodilne puše namestite primerno orodje.
2. Vodilno pušo iz jekla potisnite na vodilno pušo iz aluminija.

NAPOTEK



Od 02. 1995 Ford uporablja vodilno pušo iz jekla v serijski proizvodnji in pri predelavi menjalnikov (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation