



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Excepción: tipo de caja de cambios MTX75

N.º de artículo 3100 025 001

En los vehículos citados se pueden producir los siguientes defectos:

- Golpeteo del cojinete de desembrague
- Actuación de embrague dificultada

Posible causa:

La carcasa de plástico del cojinete de desembrague se ha introducido en el manguito de guía de aluminio.

→ Usar el juego de reparación 3100 025 001.



NOTA

A causa del diámetro mayor del manguito de guía de acero, el cojinete de desembrague ya no es adecuado. → Montar el cojinete de desembrague con el diámetro adecuado.

Montaje del manguito de guía

1. Coloque la herramienta adecuada en el anillo del manguito de guía.
2. Acople el manguito de guía de acero en el manguito de guía de aluminio.



NOTA

Desde febrero de 1995, Ford emplea un manguito de guía de acero en la producción de serie y en la actualización de las cajas de cambios (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation