



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Výjimka: Typ převodovky MTX75

Obj.č. 3100 025 001

U uvedených vozidel se mohou vyskytnout následující poruchy:

- Klepání vypínacího ložiska spojky
- Těžký chod spojky

Možné příčiny:

Umělohmotné těleso vypínacího ložiska se zamačklo do vodícího pouzdra z hliníku.

→ Použít 3100 025 001.

POZNÁMKA



Vzhledem k většímu průměru vodícího pouzdra z oceli vypínací ústrojí neseďí.
→ Namontovat vypínací ústrojí s správným průměrem.

Montáž vodícího pouzdra

1. Na vodící pouzdro položit vhodný nástroj.
2. Vodící pouzdro z oceli nasunout na vodící pouzdro z hliníku.

POZNÁMKA



Od 02.1995 používá Ford vodící pouzdro z oceli v sériové produkci a při přepracování převodovek (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation