



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Kivétel: MTX75 típusú sebességváltó

Cikkszám: 3100 025 001

A nevezett járműveknél a következő meghibásodások léphetnek fel:

- A kinyomó kopogása
- A kuplung nehézkes működtetése

Lehetséges okok:

A kinyomó műanyagháza berágódott az alumínium vezetőhüvelybe.

➔ Használja a 3100 025 001 javítókészletet.



MEGJEGYZÉS

Az acél vezetőhüvely nagyobb átmérője miatt a kinyomó többé nem talál. ➔ Megfelelő átmérőjű kinyomót beszerezni.

A vezetőhüvely beszerelése

1. A vezetőhüvely gyűrűjére helyezzen egy alkalmas szerszámot.
2. Az acél vezetőhüvelyt az alumínium vezetőhüvelyre felhajtani.



MEGJEGYZÉS

1995 februárja óta a Ford cég a sorozatgyártásban acél vezetőhüvelyt használ és szerel be a hajtóművek átalakítása során is (95WT 7F 096-AA ➔).



www.zf.com/serviceinformation