



Fig. 1: Exemplu

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|
| 1 | Filtru de aer grosier | 2 | Filtru de aer fin |
| 3 | Debreiere ConAct | | |



Indiferent de producătorul vehiculului, dispozitivul de debreiere ConAct (3) trebuie calibrat după montare, cu o unitate de diagnostic adecvată (de ex. unități de diagnostic TEXA:

www.texa.com/solutions/truck).

Respectați specificațiile producătorului vehiculului.

Dacă dispozitivul de debreiere ConAct (3) nu este calibrat după montare, pot interveni următoarele erori:

- Mesaj de eroare pe ecran.
- Ambreiajul se blochează la pornire.
- Vehiculul este greu de manevrat sub sarcină.

Dacă nu este posibilă calibrarea dispozitivului de debreiere ConAct (3), acest lucru poate avea următoarele cauze:

- Rezerva de aer comprimat a vehiculului nu este suficientă.
- Presiunea aerului din sistemul de debreiere este prea scăzută: filtrul de aer grosier (1) sau filtrul de aer fin (2) este înfundat.
- Software-ul vehiculului: Versiunea nu este cea actuală.

