




3483 ... / 3488 ...



Obr. 1: správná poloha zajišťovacího zobáčku

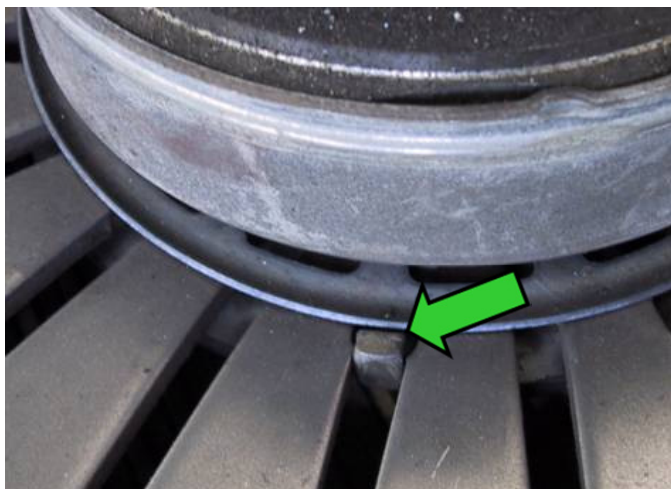

Obr. 2: Chybná poloha ložiska, zajišťovací zobáček je vyskočen z pozice mezi paprsky membránové pružiny

V případě provedení se zobáčky, se musí tyto rovněž nacházet v poloze mezi palci membránové pružiny (Obr. 1). K vyklouznutí dojde rovněž nevhodným zacházením při transportu a skladování. V případě montáže hrozí poškození vodící trubky nebo samotného domečku ložiska.

Díky rázům při nevhodném transportu a skladování dochází k vytlačení vypínacího ložiska z jeho uložení v membránové pružině, což negativně ovlivňuje jeho funkčnost (Obr. 2).

OZNÁMENÍ

Tomuto poškození se lze vyvarovat, pokud bude před montáží zkontrolováno, zda je ložisko ve správné pozici.



www.zf.com/serviceinformation