




BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Til.nro 802 003 / 802 383

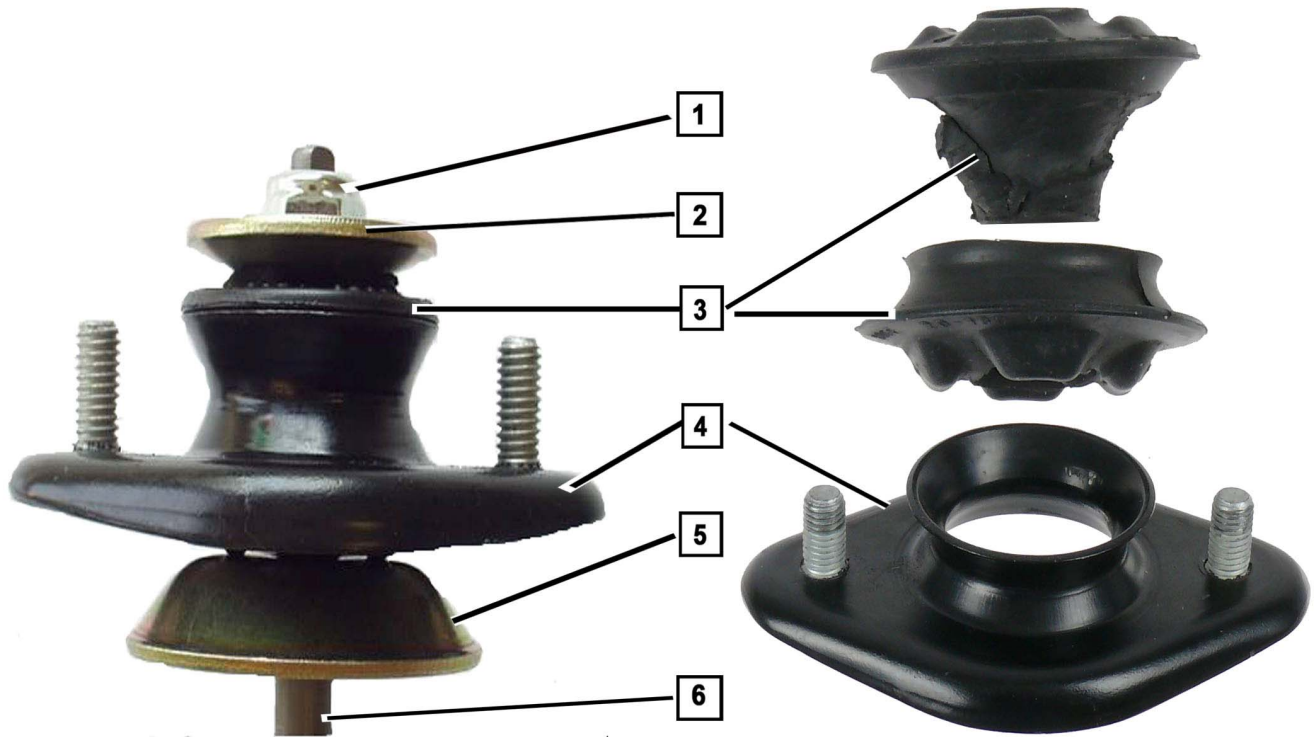

Kuva 1: ehjä joustintuen tukilaakeri kiinnitysosineen

Kuva 2: rikkoutunut joustintuen tukilaakeri

- 1** Männänvarren mutteri
- 2** Pieni lautaslevy
- 3** Joustintuen tukilaakerin kumielementti

- 4** Joustintuen tukilaakerin metallirunko
- 5** Suuri lautaslevy
- 6** Männänvarsi

Asenna osat ilmoitetussa järjestyksessä: kuva 1 (1 - 6)



OHJE

Noudata asennusjärjestystä joustintuen tukilaakerin vaurioitumisen estämiseksi.
Kiinnitä joustintuki ilmoitettuun kiristysmomenttiin.

Joustintuen virheellisen kokoamisen mahdollisia seurauksia:

- Kumielementti (3) repeytyy irti metallirungosta (4) ja siten rikkoutuu (kuva 2)
- Kyseisen kulman iskunvaimennin ei toimi.
- Merkittävästi kovempi melu taka-akselilta.