



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Exception : type boîte de vitesses MTX75

Réf. 3100 025 001

Sur les véhicules cités peuvent apparaître les défauts suivants :

- Bruit de grognement de la butée d'embrayage
- Actionnement difficile de l'embrayage

Cause possible :

Le boîtier plastique de la butée d'embrayage s'est désagrégé dans le guide de butée en aluminium.

➔ Utiliser le kit de réparation 3100 025 001.

REMARQUE



En raison du diamètre plus important du guide de butée en acier, la butée d'embrayage ne convient plus. ➔ Monter une butée d'embrayage dont le diamètre est approprié.

Montage du guide de butée

1. Placer un outil approprié sur le collet du guide de butée.
2. Enfoncer le guide de butée en acier sur le guide de butée en aluminium.

REMARQUE



Depuis 02.1995, Ford utilise un guide de butée en acier dans la production de série et pour la révision de boîtes de vitesses (95WT 7F 096-AA ➔).



www.zf.com/serviceinformation