




STEYR Landmaschine bouwreeks 80

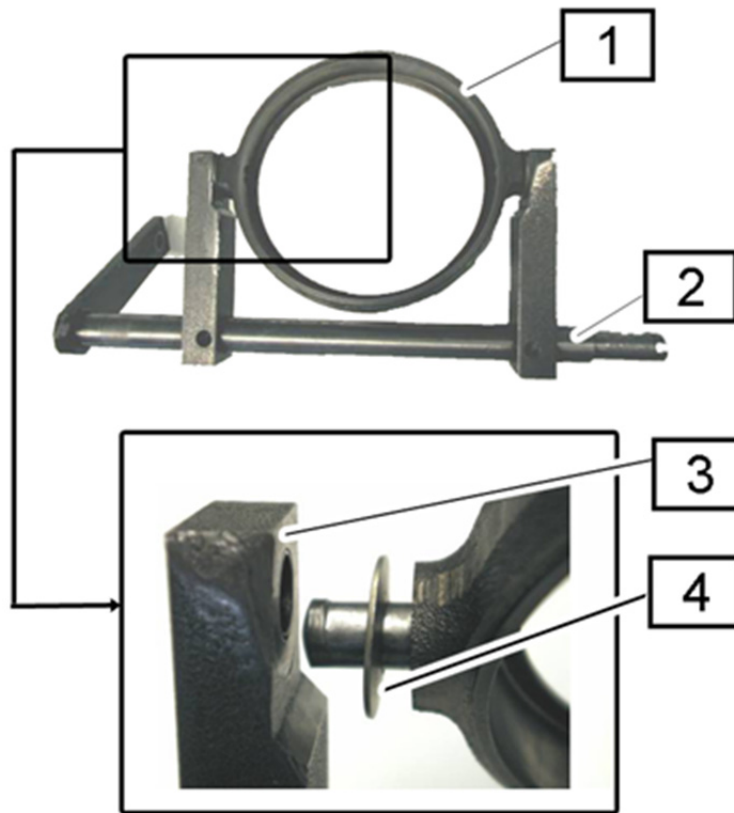

Illustr. 1: Aftakaskoppeling scheidt niet – veroorzaakt geluiden

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------|
| 1 | Ontkoppelingshouder | 3 | Hendel incl. bus |
| 2 | Verbindingsas | 4 | Veerschijf |

LET OP

Sterke slijtage aan lagers, bussen, hendels en assen leidt tot schuine stand en het kantelen van de ontkoppelaar van de aftakaskoppeling. Het ongelijkmatig omhoog komen van de aandrukplaat leidt tot geluiden, scheidingsproblemen en in het extreme geval tot de breuk van de ontkoppelingshouder (1). Aan de koppeling en in de koppelingsomgeving kan hierdoor gevolgschade ontstaan.

Controleer bij iedere koppelingswissel het complete ontkoppelingssysteem op functie, soepele loop en slijtage.

Kantelt de ontkoppelaar bij het bedienen van de ontkoppelingshefboom vanzelf, dan is er sprake van slijtage. Vervang in dit geval minstens de volgende delen:

- Ontkoppelingshouder (1)
- Verbindingsas met vork en spanstift (2)
- Hefboom incl. bussen (3)
- Veerschijf (4) normdeel

Controleer in elk geval ook alle andere componenten van de koppelingsbediening en vervang versleten of defecte delen!



www.zf.com/serviceinformation