




STEYR poljoprivredne mašine serije 80

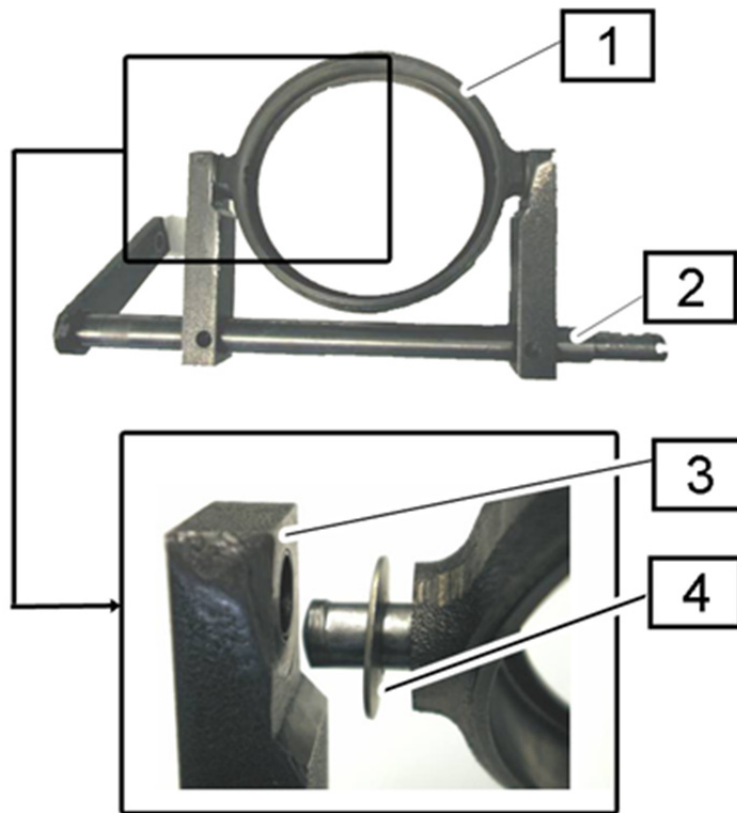

Slika 1: Spojnica priključnog vratila ne odvaja – prouzrokuje šumove

- | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|
| 1 | Krajnji oslonac | 3 | Poluga sa čaurom |
| 2 | Spojna osovina | 4 | Elastična podloška |

OBAVEST

Pohabanost ležaja, čaura, poluga i osovina dovodi do ukošavanja i nakretanja isključnog sklopa na spojnici priključnog vratila. Neravnomerno podizanje pritisne ploče dovodi do pojave šumova, teškog odvajanja i u ekstremnom slučaju do kidanja držača isključnog sklopa (1).

Na spojnici i oko spojnice može kao posledica doći do oštećivanja.

Pri svakoj promeni spojnice proverite sistem isključivanja na funkcionisanje, lagani hod i pohabanost.

Ukoliko se isključni sklop nakrivi sam od sebe prilikom aktiviranja poluge isključnog sklopa, to znači da je pohaban. U tom slučaju zamenite makar sledeće delove:

- Krajnji oslonac (1)
- Spojnu osovinu sa viljuškom i zateznim klinom (2)
- Polugu uključujući čauru (3)
- Elastičnu podlošku (4) standardni element

Proverite u svakom slučaju i druge delove za aktiviranje spojnice i zamenite pohabane ili neispravne delove!



www.zf.com/serviceinformation