



UPOZORNĚNÍ:

U spojek s pevně uloženým vypínacím ústrojím došlo k optimalizaci vypínacího kroužku a talířové pružiny, jejímž cílem je zabránit vzniku poškození během přepravy a při manipulaci.

Změna se týká čísel dílů: 3483 a 3488

Staré provedení:




Obr.č. 1: Nesprávná pozice čepu výsuvného kroužku – čep sklouzl pod membránovou pružinu

Náraz během přepravy nebo při manipulaci mohl způsobit vytlačení vypínacího ústrojí ze středové pozice nutné pro správnou funkci (viz. obr. č. 1).

Změna uložení:

Na obr. č. 2 je vidět šest vodicích trnů pevného uložení, původního provedení mělo pouze tři.

U spojku SACHS lze v případě opravy montovat starou přítlačnou desku spolu s novým uložením vypínacího ústrojí.

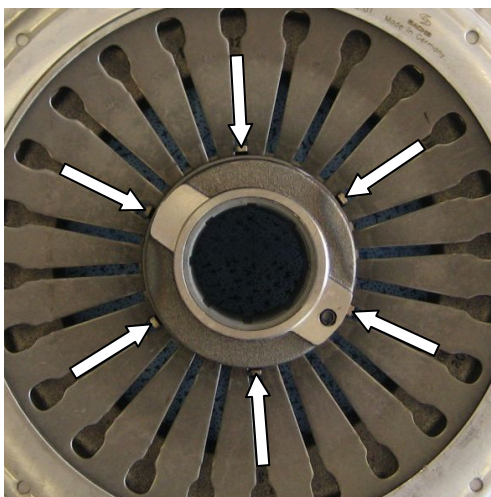

Obr.č. 2: Šest vodicích trnů



Obr.č. 3: Vodicí trny (z celkem šesti trnů jsou vidět jen čtyři!!)