



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Εξαίρεση: τύπος κιβωτίου MTX75

Αρ. προϊόντος 3100 025 001

Στα πιο πάνω οχήματα μπορεί να παρουσιαστούν τα ακόλουθα ελαττώματα:

- Θόρυβοι του ρουλεμάν του συμπλέκτη
- Δύσκολος χειρισμός του συμπλέκτη

Ενδεχόμενη αιτία:

Το πλαστικό περίβλημα του ρουλεμάν του συμπλέκτη εισήλθε στο καθοδηγητικό κάλυκα από αλουμίνιο.

→ Χρησιμοποιήστε το Αρ. προϊόντος 3100 025 001.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ



Λόγω της μεγάλης διαμέτρου του οδηγητικού ασάλινου κάλυκα δεν ταιριάζει πλέον το ρουλεμάν.
→ Τοποθετήστε ρουλεμάν με κατάλληλη διάμετρο.

Τοποθέτηση του οδηγητικού κάλυκα

1. Τοποθετήστε κατάλληλο εργαλείο στον οδηγητικό κάλυκα.
2. Τοποθετήστε τον οδηγητικό ασάλينو κάλυκα στον αλουμινένιο οδηγητικό κάλυκα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ



Από τον 02.1995 η Ford χρησιμοποιεί οδηγητικό ασάλينو κάλυκα στην παραγωγή σειράς και στην επεξεργασία κιβωτίων (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation