



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Eccezione: tipo di cambio MTX75

Cod. art. 3100 025 001

Nei veicoli summenzionati possono presentarsi le seguenti anomalie:

- Rumori di battito del cuscinetto di disinnesto della frizione
- Frizione difficile da innestare

Cause possibili:

Il corpo in materiale sintetico del cuscinetto di disinnesto della frizione ha consumato la boccola di guida in alluminio.

→ Utilizzare il kit per riparazioni 3100 025 001.



NOTA

Dato l'aumentato diametro della boccola di guida in acciaio, il cuscinetto di disinnesto della frizione non è più idoneo. → Montare un cuscinetto di disinnesto della frizione con diametro adatto.

Montaggio della boccola di guida

1. Applicare un attrezzo adatto sul collare della boccola di guida.
2. Pressare la boccola di guida in acciaio sulla boccola di alluminio.



NOTA

Dal 02.1995 Ford impiega una boccola di guida in acciaio nella produzione di serie e nella revisione dei cambi (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation