



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Výnimka: Typ prevodovky MTX75

Art.-Nr. 3100 025 001

U uvedených vozidiel sa môžu vyskytnúť nasledujúce poruchy:

- Klepot vysúvacieho ložiska
- Ťažký chod pri zopínaní spojky

Možné príčiny:

Plastové teleso vysúvacieho ložiska sa zadrela v alumíniovom vodiacom puzdre.

→ Použiť 3100 025 001.

POZNÁMKA



Pri použití vodiaceho puzdra z ocele, ktoré má väčší priemer, nebude možné použiť pôvodné vysúvacie ložisko. → Namontovať ložisko s vhodným priemerom.

Montáž vodiaceho puzdra

1. Na čelo puzdra priložiť vhodný nástroj.
2. Vodiace puzdro z ocele naraziť na alumíniové vodiace pudro.

POZNÁMKA



Od 02.1995 používa Ford v sériovej výrobe a pri opravách prevodoviek vodiace puzdrá z ocele (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation