



Ford Courier / Escort (III, IV, V, VI, VII) / Express / Fiesta (I, II, III) / Orion (I, II, III)

Izuzetak: Tip menjača MTX75

Br. art. 3100 025 001

Kod navedenih vozila može doći do sledećih nepravilnosti:

- Lupanje odvajča
- Spojnica se teško aktivira

Moguć uzrok:

Plastično kućište odvajča se urezalo u aluminijumsku vodilicu.

→ Koristite Br. art 3100 025 001.

NAPOMENA

Zbog povećanog prečnika čelične vodilice odvajč više ne odgovara.
→ Montirajte odvajč odgovarajućeg prečnika.

Montaža vodilice

1. Postavite prikladan alat na rub vodilice.
2. Nataknite čeličnu vodilicu na onu od aluminijuma.

NAPOMENA

Od 02.1995. Ford u serijskoj proizvodnji kao i prilikom remonta menjača postavlja čelične vodilice (95WT 7F 096-AA →).



www.zf.com/serviceinformation