

Identificação da caixa da direção – Volvo XC90 I

Preste atenção aos seguintes pormenores quando converter uma caixa de direção Koyo/SMI para ZF:

Devido a possíveis diferenças no veio de entrada da direção deve substituir-se o fuso da direção, entre a caixa da direção e a coluna da direção, pela junta universal.

A tabela e as figuras seguintes esclarecem se a junta universal é necessária.

Ano de fabrico	Referência TRW	Versão	Número da Origem para junta universal
2003 – 2004	JRP1042	dependente de velocidade	30741476
	JRP1004	Padrão	
	JRP933		
2005 – 2014	JRP1061	dependente de velocidade	
	JRP1062	Padrão	



Junta antiga (fuso da direção) sem reentrância



Nova junta universal com reentrância