


**BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3**

Til.nro 87-115-A / 88-651-A

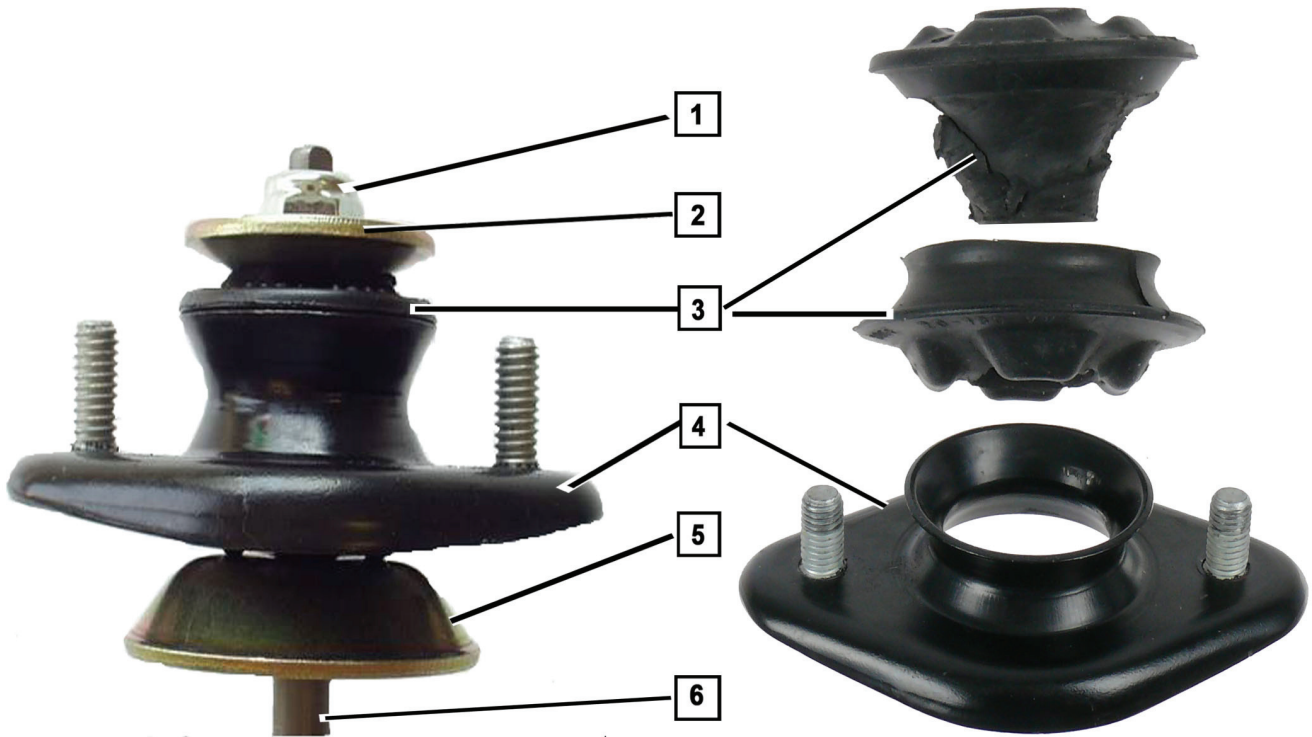

Kuva 1: ehjä joustintuen tukilaakeri kiinnitysosineen

Kuva 2: rikkoutunut joustintuen tukilaakeri

- 1 Männänvarren mutteri
- 2 Pieni lautaslevy
- 3 Joustintuen tukilaakerin kumielementti

- 4 Joustintuen tukilaakerin metallirunko
- 5 Suuri lautaslevy
- 6 Männänvarsi

Asenna osat ilmoitetussa järjestyksessä: kuva 1 (1 - 6)

**OHJE**

Noudata asennusjärjestystä joustintuen tukilaakerin vaurioitumisen estämiseksi.
Kiinnitä joustintuki ilmoitettuun kiristysmomenttiin.

Joustintuen virheellisen kokoamisen mahdollisia seurauksia:

- Kumielementti (3) repeytyy irti metallirungosta (4) ja siten rikkoutuu (kuva 2)
- Kyseisen kulman iskunvaimennin ei toimi.
- Merkittävästi kovempi melu taka-akselilta.