



ab Baujahr 1992

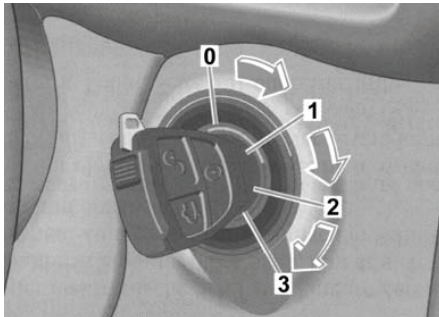


Fig. 1:

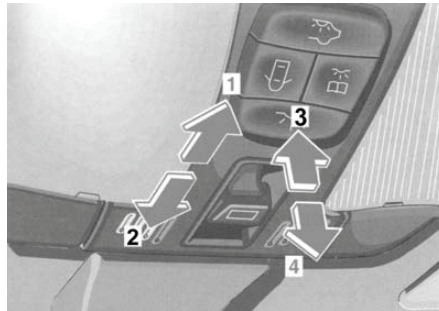


Fig. 2:

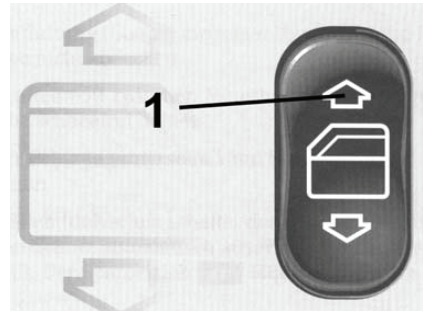


Fig. 3:

Nach dem Abklemmen der Fahrzeugbatterie können die Memory-Speicher des ESP, Fensterhebers, Schiebedachs und der Sitzverstellung verloren gehen. ESP, Schiebedach und Fensterheber funktionieren nicht oder nicht korrekt. Die Ursache hierfür ist ein Spannungsausfall.



HINWEIS

Nach dem Abklemmen der Fahrzeugbatterie müssen ESP, Schiebedach, Fensterheber und Sitzverstellung neu initialisiert werden.

Fensterheber und Schiebedach:

- Zündschlüssel in Stellung 1 oder 2 bringen (Fig 1).
- Betätigungsschalter Fensterheber in Stellung 1 (Fig 3),
- Betätigungsschalter Schiebedach in Stellung 3 (Fig 2) drücken
- Warten bis die Scheibe bzw. Schiebe-Hebe-Dach ganz angehoben sind.
- Danach den Betätigungsschalter für eine weitere Sekunde in dieser Stellung belassen.

ESP:

- Starten Sie den Motor und drehen Sie das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag.