




Audi, Seat, Skoda, VW



Sl. 1: MX spojka

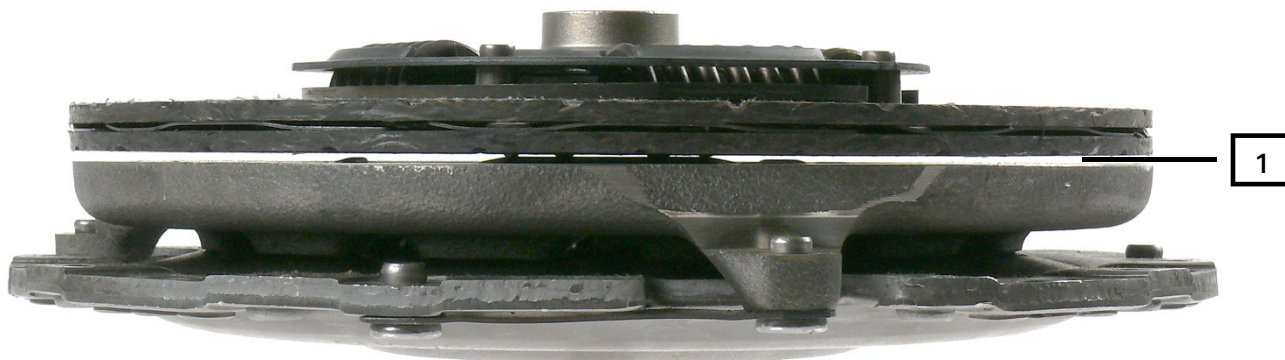

Sl. 2: Disk odvajanja

Na disku odvajanja MX spojke, nastala je promjena konture. U demontiranom stanju, disk spojke može nalijegati iznutra na pritisnom tanjuru spojke. Između diska spojke i pritisne ploče može, prema izvedbi, postojati raspor (1). To ne predstavlja nikakav nedostatak.

Nakon stručno izvedene montaže MX spojke, ista je ispravno smještena i potpuno funkcionalna.



www.zf.com/serviceinformation