

Fren disklerinde / tekerlek poyralarında korozyon

Gevşemiş bijonlar


Son aylarda özellikle ilave sabitleme civatasına sahip olmayan fren disklerine yönelik çok sayıda gevşek bijon sıkıntısıyla karşılaşıldığı haberini alıyoruz.

Bu problem, fren diski ile tekerlek poyrası arasındaki korozyondan meydana geliyor olabilir.

Bijonlar öngörülen tork değerlerine bağlı kalınarak sıkılmasına rağmen, sürüş sırasında tekerlek civataları gevşeyebilmektedir.

Bunun nedeni, fren diski ile tekerlek poyrası arasında biriken pasların tozlaşması ve buna bağlı olarak bijon tork ayarlarının değişmesidir. Bu durum, sürüş sırasında tekerlek civatalarının gevşemesine neden olabilmektedir.

Bunun engellenmesi için lütfen fren diski ile tekerlek poyrası arasındaki temas yüzeylerinin pastan iyi bir şekilde arındırıldığından emin olunuz. Frendeki veya şasideki bileşenlerin durumu ve işlevselliği hakkında şüpheye düşmeniz halinde, parçaları aks başına değiştiriniz.

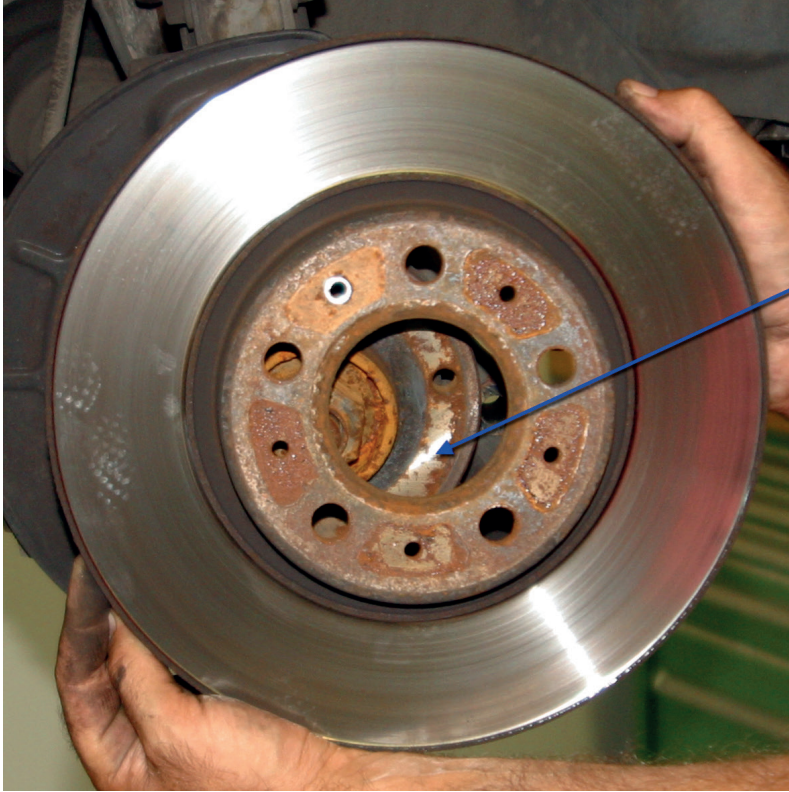

**Paslanan parçalar
(Büyütülmüş görünüm)**